

中

EU

AKLUER

Trottoir incliné manuel Treadmill

Manuel d'utilisation

Contactez-nous

Si vous rencontrez tout problème concernant des produits endommagés ou défectueux, des problèmes techniques, des pièces de remplacement **ou tout autre problème**, veuillez nous contacter via le service après-vente disponible sur la page d'accueil.



Fabricant :
Shenzhen Fuyu Sports Equipment Co.,Ltd.

Adresse :
Chambre F,33e étage, bâtiment 12, Centre d'innovation scientifique et technologique Lehui, n° 489, route Jihua, quartier Bantian, rue Bantian, district de Longgang, Shenzhen, province du Guangdong, Chine.



Numéro de modèle : 480L-B

Version:1.0

Φ

Table des matières

TABLE DES MATIÈRES

- 01 Service clientèle
- 02 INSTRUCTIONS DE Sécurité
Importantes
- 03 Produits & Accessoires
- 04 Spécification
- 05 Introduction au produit
- 06 Comment utiliser
- 07 OPÉRATION
- 08 ENTRETIEN & MAINTENANCE
- 09 Code d'erreur
- 10 Résolution des problèmes
- 11 Échauffements suggérés

1 Service clientèle

Comment nous contacter sur Amazon ?

Étape 1 : Connectez-vous à votre compte Amazon.

Étape 2 : Allez vers Vos commandes. Sélectionnez l'article que vous avez acheté sur u5

Étape 3 : Sélectionnez « Contactez le vendeur ».



Service clientèle

IMPORTANT : Seulement pour le tapis roulant

En cas de produit endommagé ou défectueux, pour toute question, demande de pièces de remplacement ou tout autre type de soutien technique, veuillez contacter notre service clientèle par les moyens indiqués ci-dessous.

Email: treadmill.sportstech-eu@outlook.com

(Veuillez indiquer votre numéro de commande, le modèle du produit et les questions relatives lors de votre courrier électronique à nous.)

Si vous ne recevez pas de réponse à votre courrier électronique dans les plus brefs délais, cela peut s'expliquer par la différence d'heure ou par un week-end. Veuillez indiquer votre numéro de commande, le modèle du produit ainsi que toute question qui vous occupe. Vous pouvez être assuré(e) que nous répondrons à votre message dès que possible, pendant les heures de bureau.

Temps de réponse : 24-48 heures.

Veuillez ne pas retourner ce produit sans avoir consulté le service client.

Scannez le code QR situé à droite pour activer la garantie et obtenir l'édition électronique du manuel du produit, ainsi que la vidéo d'entretien et de réglage de la courroie de transmission.

AKLUER



2 INSTRUCTIONS DE Sécurité Importantes

Danger – Pour réduire le risque de choc électrique :

1. Toujours débranchez le tapis roulant léger de l'prise électrique immédiatement après utilisation et avant de procéder à la nettoyage.

Avertissement – Pour réduire le risque de brûlures, d'incendie, de choc électrique, ou de blessures aux personnes :

1. Un treadmill n' doit jamais être laissé sans surveillance et branché : débranchez-le de l'interrupteur lorsque vous n'en utilisez pas et avant de mettre ou retirer des pièces.

2. Ne fonctionnez pas sous un tente ou une couverture de paille ; un chauffage excessif peut survenir, entraînant un incendie dans le casier, un choc électrique ou des blessures pour les personnes présentes.

3. Le dispositif de surveillance CloBe superviBion est nécessaire lorsque ce tapis roulant est utilisé par des personnes âgées, près d'enfants, ou par des personnes en situation de handicap.

4. Utilisez cette tapis roulant uniquement pour ses usages prévus. Est destiné à vous, tel que décrit dans ce document relatif aux heures de travail. Ne pas utiliser d'attachements. Recommandé par le fabricant

5. N'utilisez jamais ce trottoir si son câble ou son prise sont endommagés. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, ou si il a été abandonné, abîmé ou jeté dans l'eau, retournez le trottoir au centre de service pour une vérification et une réparation.

6. Ne transportez pas ce tapis roulant par le câble d'alimentation ni n'utilisez le câble de manipulation.

7. Éloignez le câble des surfaces chauffées.

8. Ne fonctionnez jamais le treadmill lorsque les ouvertures d'air sont bloquées. Gardez toujours ces ouvertures libres de tout fil, cheveux et autres débris.

9. N'importe quel objet ne doit jamais être laissé tomber ni inséré dans aucune ouverture.

10. Ne pas utiliser en extérieur.

11. Ne pas utiliser cet appareil dans les zones où des produits AeroRoadL (npray) sont utilisés ou où du Qxygen est administré.

12. Mesures de sécurité : Pour réduire le risque d'injuries liés aux pièces mobiles— Dévisser avant un entretien ;

13. Phase de décroissance · Pour réduire le risque de choc électrique : débrancher l'appareil avant de nettoyer ou de effectuer un entretien.

14. Diminution · Risque de lésion pPRSO TAL : Gardez les enfants âgés de moins de 13 ans éloignés des machines.

15. Pour débrancher : tournez tous les commandes dans la position correspondante, puis débranchez le prêtreur d'entrée.

16. Connectez ce tapis roulant correctement à l'appareil Outlet (en mode « On »). Voir les instructions d'installation pour la mise à la terre.

17. Ce tapis roulant n'est pas destiné à être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques ou mentales réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, sauf si elles ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation du tapis roulant par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants âgés de moins de 13 ans doivent être tenus éloignés de cette machine.

18. La capacité maximale de charge pour ce produit est de 3301 lbs/150 kg. Ne pas dépasser la capacité de charge maximale.

Sauvegarder ces éléments INSTRUCTIONS



Instructions d'installation :

Ce produit doit être mis en terre ; en cas de dysfonctionnement ou de perte de fonctionnement, l'earthage **fournit une voie de résistance minimale pour** la circulation du courant électrique et réduit ainsi le risque d'effets électriques.

et un prise de terre. La prise doit être raccordée à une prise électrique appropriée, correctement installée et équipée d'un système de mise à la terre conforme aux normes locales et réglementaires en vigueur.

Danger — Une connexion incorrecte du conducteur de mise à la terre de l'équipement peut entraîner un risque de choc électrique. Si vous avez des doutes quant à la mise à la terre correcte du produit, consultez un électricien qualifié ou un technicien en service. N'effectuez aucune modification sur **le prise fournie** avec le produit ; cette prise ne correspondra pas au câble d'alimentation externe : installez plutôt un câble d'alimentation externe installé par un électricien qualifié.

FCCSTATEMENT

Remarque : Cet équipement a été testé et s'est avéré conforme aux limites applicables à **un dispositif numérique de classe 8**, conformément à l'article 75 des règles de la FCC. Ces limites **sont conçues pour garantir une protection adéquate** contre les interférences nuisibles.

Un système résidentiel **d'installation**. Ceci Buiquimont génère, utilise et peut Émet d'énergie radioélectrique et **n'est ni installé é ni utilisé conformément aux prescriptions.**

Selon les instructions, cBISe peut être nocif.

Interférence avec les communications radioélectriques Cependant, il n'existe aucune garantie que l'interférence ne se produira pas lors d'une **installation particulière ; si cet équipement provoque une** interférence nocive pour le récepteur radio ou télévisuel — ce qui peut être vérifié en éteignant puis rallumant l'équipement —, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger cette interférence en appliquant l'une ou plusieurs des mesures suivantes.

- **Réorienter ou réajuster** l'antenne de réception.


- Augmente la distance de séparation entre l'équipement et le bac d'écoulement.

- Connectez l'équipement à un sortie.
un circuit différent de celui 10 pour lequel le récepteur est connecté ;
- Contactez le concessionnaire ou un technicien en radio et télévision n°8n pour obtenir de l'aide.

3 Produits & Accessoires

Veuillez vérifier attentivement si le contenu du colis est complet et intact. En cas de manque ou de dommage, veuillez contacter le vendeur.

Accessoires

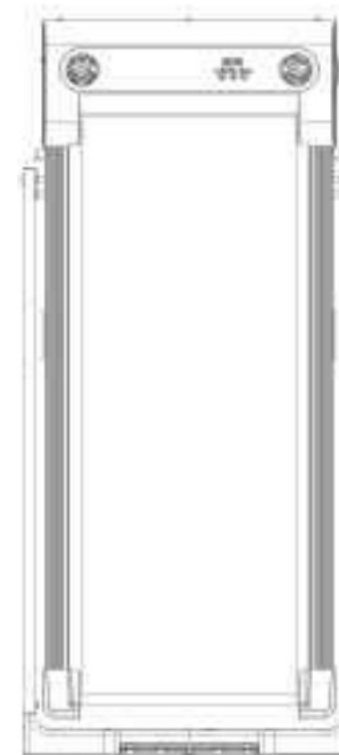

Treadmillx1



Contrôleur à distance x1



Salaty Keyx1



Outil x1



Support pour tablette x1



Lubricating Oil x1



Barre de soutien switchx2



Batterie Celfx1



AAA BATTERY*2



Utilisateur Manunx1




Silicone padx2

4 SPECIFICATION

Produit Configuration	Paramètres détaillés	Produit Configuration	Paramètres détaillés
Produit ciensian (Dowy plié)	125. 1x56×10cm	Dimensions du produit (En repli))	115×56×101cm
	49. 2×22. 05x3. 94inch		45,28 × 22,05 × 39,76 pouces
Course d'air	41x96cm	Vitesse maximale	1.0 km/h
	16. 1 x37,8 pouces		
Gros Poids de s	21. 8kg	Vitesse minimale	12.0 km/h
	48Lb s		
Net wegl t	19. 3kg	Tension de réglage	220~240V
	42. 55Lbs		
Mainum Lad	150kg	Puissance maximale de la mai-son	251
	33DLbs	Ag recommandé	Âge : 14–60 ans

5 PRODUIT INTRODUCTION

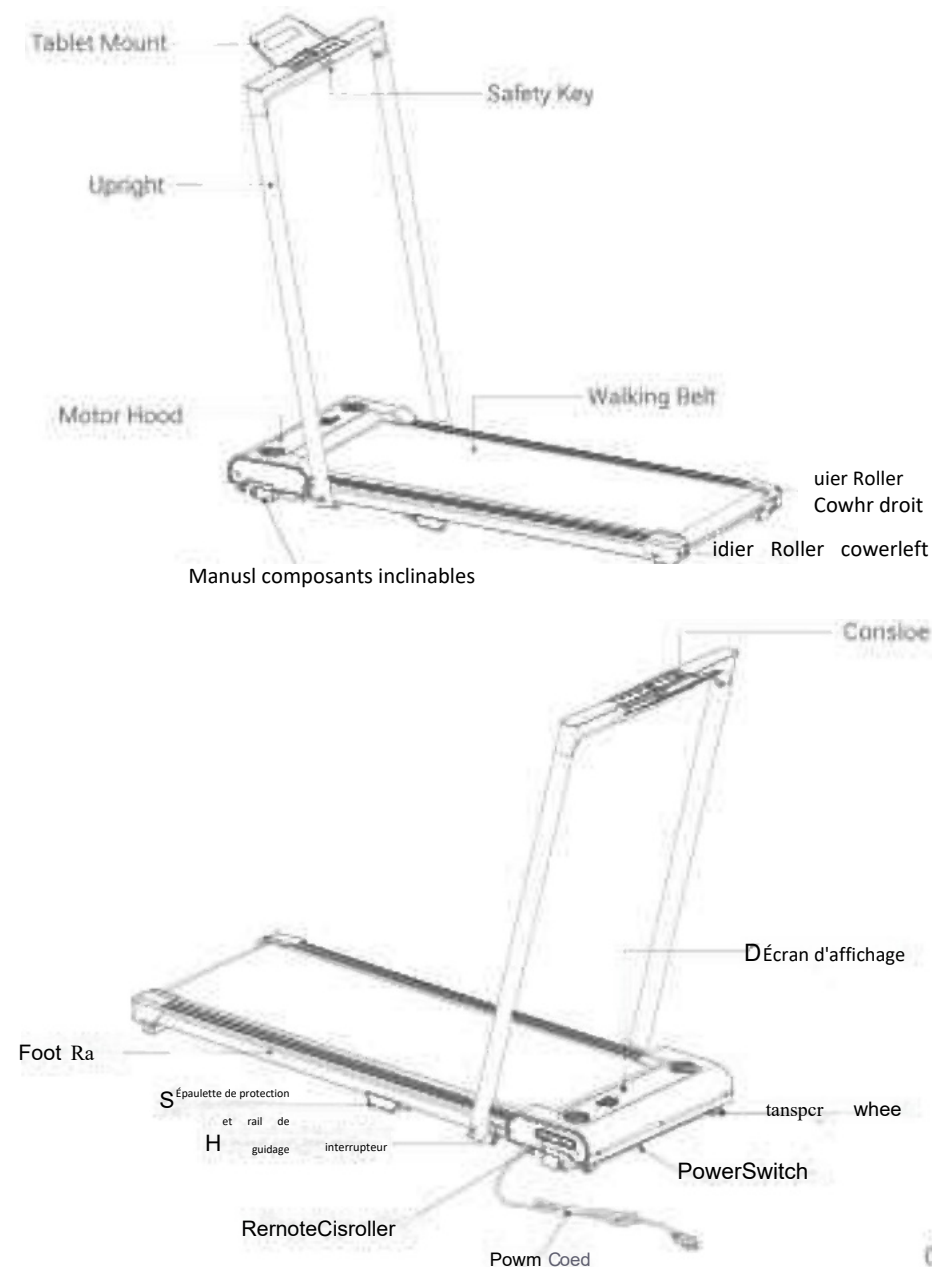

6 Comment utiliser

En mode course (plage de vitesse : 1,0–12,0 km/h)

1. Utilisez Unbxx pour retirer le treddrill ainsi que les accessoires associés, puis placez le treddrill sur un sol stable.

2. Li a monté un abseil dans le
Figure : aligner l'armature de serrage manuelle avec le trou de boulon du cadre inférieur :



4 : Le montage de table se réfère à l'arrowsgn.



3. Verrouillez le commutateur de manette dans le puits d'alignement, puis actionnez les mêmes commandes « gauche » et « droite ».



5. Pawir : partir pour une escapade en pleine nature




Plié À Promenade (Vitesse range:1.0-6.0km/h)

1. Déconnecter la personne concernée.
2. Faire descendre l'élément subassemblage « Downhandibar » selon une procédure inversée.
3. Envy walker exercise with remote control




Pour une meilleure expérience utilisateur, cette machine intègre des composants de structure d'inclinaison manuelle, avec un angle d'inclinaison d'environ 5 % ; voir l'image ci-dessous.

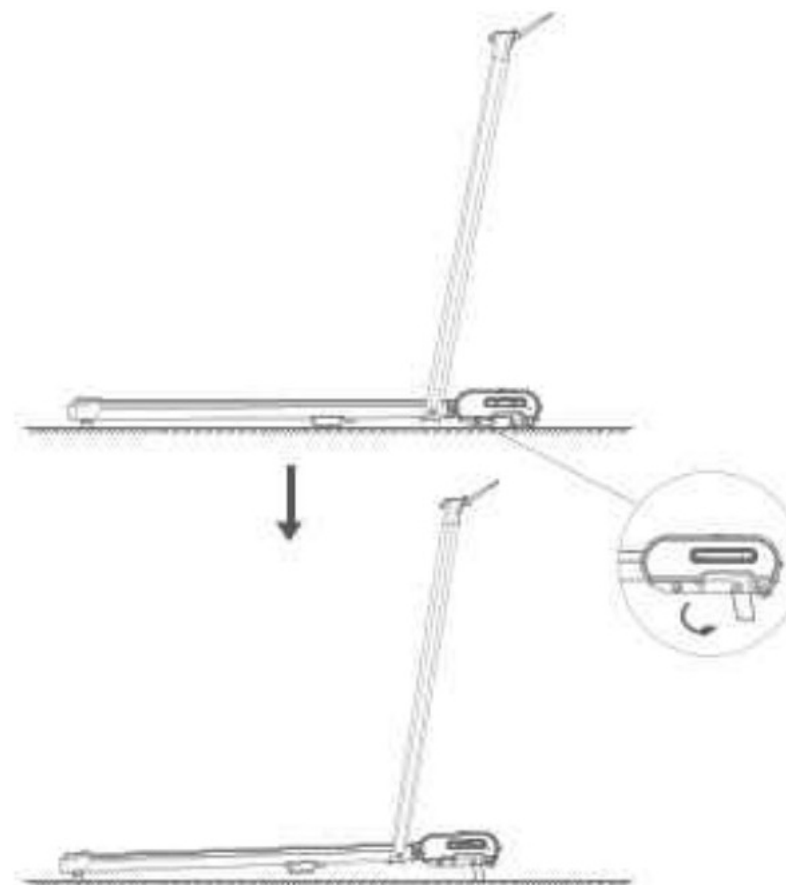

Conseils chaleureux

Lorsque le sol de la maison est en bois ou en carreaux céramiques, des coussins en silicone peuvent être fixés en position plane pour éviter les rayures sur le sol, comme illustré sur les deux côtés de l'image.

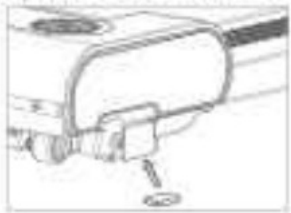


Clé de sécurité

En cas d'urgence, le tapis roulant s'arrête automatiquement et l'indicateur « » s'affiche lorsque la sécurité est vérifiée.
*Il est déconnecté de la console.
NOTE :Localisez le clip (A) sur la ceinture de vos vêtements ; un autre composant clé (B) est attiré magné-
tiquement sous la console.



Transports

- 1. Besoin de transport : débranchez le câble d'alimentation et fixez le support avant de soulever la borne du Treadu.
- 2. Le modèle Treadril est facile à transporter et est équipé d'un système de roues de transport inférieures ; par exemple,WheelBamow.

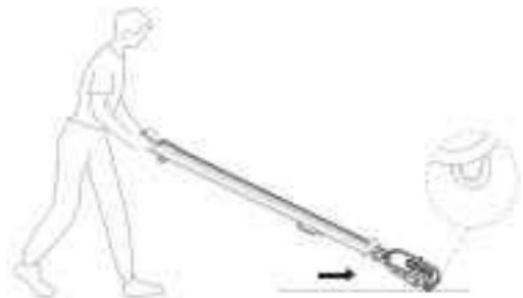

NOTA : Avant de procéder à la mise en place et au stockage, veuillez vous assurer que le bouton d'alimentation est mis à « Off ».
La câble d'alimentation est débranchée.

7 OPERATION

Consoles



Fonction de bouton tactile

Bouton	Fonction
RED	Réduire la vitesse : touchez ou maintenez appuyé sur ce bouton, la configuration de vitesse changera. 0. 5km/h.
	3km/h Mais aussi : appuyez simplement sur ce bouton pour que la vitesse change progressivement. 0. 11km/h
(阳	• Pour démarrer, activez la ceinture de marche et configurez la vitesse initiale à 1 km/h. • Pour arrêter de marcher avant un court intervalle de repos ou une pause : réessayez à nouveau.
	Appuyez simplement sur ce bouton pour arrêter la ceinture de marche lorsque vous avez terminé votre travail.
	0km/h bouton « Shart » : appuyez sur ce bouton pour modifier progressivement la vitesse. 0. 11km/h
P	Sur l'Aconlorate Shott, appuyez sur ce bouton ou maintenez-le enfoncé pour que la ré- glage de vitesse change. 0. 5km/h.

Mode de veille

Si le temps d'arrêt dépasse 10 minutes, Twil passe automatiquement en mode de veille : la console s'éteint et les données du séjour précédent sont transférées vers Zoro ; vous pouvez ré-activer la console en touchant n'importe quel bouton.



Écran d'affichage



Port de réception infrarouge


Lorsque vous marchez ou courez sur le tapis de course, le dispositif conserve les informations suivantes :

Nom	Portée	Jouez !
Vitesse	1. 0–12. 0km/h	Affiche la vitesse de marche du boulon.
Distance	00. 00–99. 9 9km	Affiche la distance que vous avez parcourue ou nm.
Temps	De 0 à 99 minutes	Affiche le temps écoulé.
Calories	0–9999 kcal	Affiche le nombre approximatif de calories que vous avez brûlées.
—		Utilisation du récepteur pour le contrôle à distance.

Note :L'autonomie est de 99 minutes.
Vous devez redémarrer le tapis de course,en cas où votre durée d'entraînement dépasse 99 minutes, et les données précédentes d'entraînement seront effacées puis réinitialisées conformément.


Contrôle à distance

WARN (Personnes)	
	iwina ti
	i ... tat asa

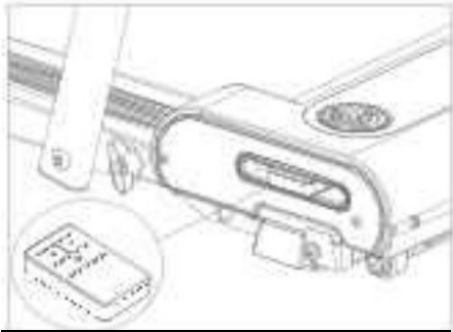

Note :Vérifiez que le treidmill à balançons est en mode « poweron » et que le t élécommande est installé avec une batterie.


Utilisation du contrôleur à distance

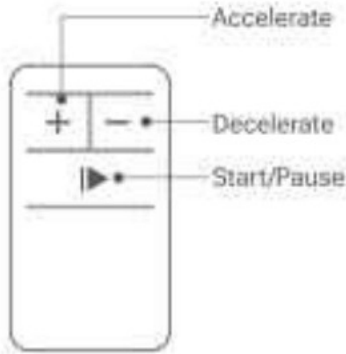

- Appuyez sur le bouton pour activer la ceinture de marche ; la configuration par défaut de vitesse initiale est de 1,0 km/h.
- Appuyez sur le bouton pour mettre en pause le mode de travail afin de reprendre l'entraînement ; appuyez-y à nouveau.
- Appuyez sur ce bouton pour arrêter le bracelet de marche lorsque votre séance d'entraînement est terminée.

- + Appuyez ou maintenez ce bouton pour accélerer d'un montant de 0,5 km/h.
- Appuyez ou maintenez ce bouton pour freiner : le Réduction de 0,5 km/h.


◆ Il faut retirer le papier d'isolation du télécommande avant d'utiliser celui-ci.

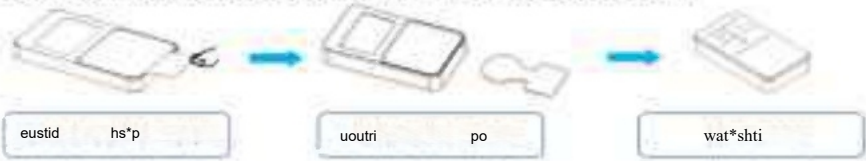

◆ Batterie de remplacement pour télécommande

L'utilisateur utilise le contrôle nm pour un long fimu.ir et constate que la capacité des nm ne peut être rétablie ; la batterie doit alors être remplacée.

R retirez la batterie

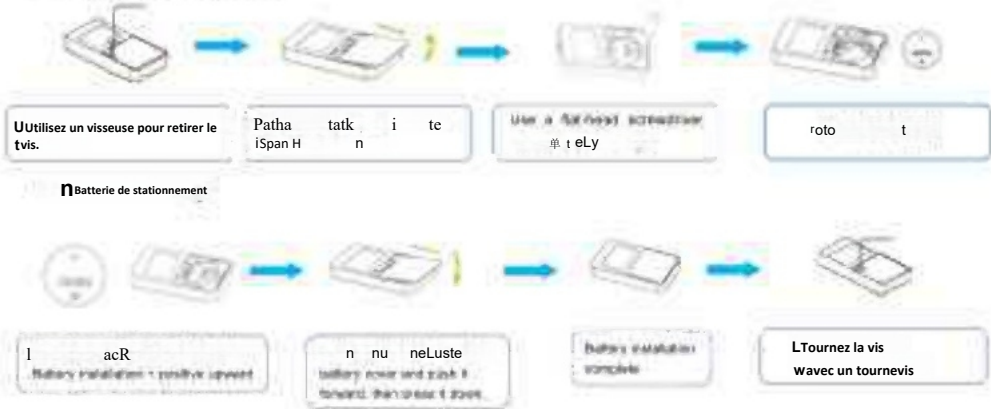

8 Entretien et soins

A. Symptôme : Ceinture de marche décentrée ou présentant des glissades.

Procédure de centralisation du câble de transport : comme suit

1. Débranchez le câble d'alimentation de Pqweraitfeedmill.
2. Le procédé de centralisation du M anu sl est le suivant :
 - Je suis sur la ceinture ; je me dirige vers la gauche : utilisez l'outil hexagonal pour tourner le vis de la roue de frein de gauche dans le sens des aiguilles d'une montre de 1/4 de tour (voir la figure).
 - Pour la procédure de remplacement, il faut passer à la nuit : utilisez l'outil hexagonal pour tourner la vis de l'idler roller dans le sens horaire d'un quart de tour (voir figure 2).

Le tapis de course doit fonctionner pendant 1 à 2 minutes.

Répétez les étapes de centralisation manuelle pro088 jusqu'à ce que la marche soit parfaitement centrée.

Procédure de correction du glissement de courroie 85

LPower off treedmill before operation.

2. À l'aide de l'outil hexagonal, tournez les vis rouleuses idior jusqu'à former un angle de 1/2° par rapport à la figure 3).
3. Après avoir effectué la correction, veuillez essayer de marcher pendant 1–2 minutes avec une vitesse réglée entre 2 et 3 mph. Répétez cette procédure jusqu'à ce que la ceinture de marche soit correctement serrée.

Remarque : la courroie de tendance ne doit pas être ajustée trop serrément, sous peine de l'endommager.

Attention

1. Pour éviter toute blessure, ne placez aucun débris autour du tapis de course.
2. MLSt utilise l'outil associé **Hex Tool**.
3. T nkn care at maintenot proC#s8 : Ne serrez pas les doigts.

Figure 1



Figure2

Fgure 3

B. Procédure de lubrification de la courroie : suivez les instructions ci-dessous pour lubrifier la courroie.

1. Câble d'alimentation électrique pour treidmil et unplsig
2. À l'aide de l'outil hexagonal, tournez les vis de rouleau de Tianbothlder dans le sens horaire jusqu'à ce que la courroie soit détendue et que le levage devienne facile ; conseils : **veuillez utiliser l'outil hexagonal pour effectuer plusieurs tours de rotation lors du déblocage de la courroie, afin d'adapter le bocal** et de rétablir la tension après le processus de lubrification.
3. Appliquez uniformément l'huile de lubrification sur les bords du ruban et sur le centre du moyeu de la plateforme de marche ; il n'est pas nécessaire d'appliquer l'huile de lubrification sur toute la surface de la plateforme de marche.
4. Volume de Luhricabionoll : 5–10 mL par période de maintenance
Attention : cela pourrait entraîner des problèmes sur le ticket de pari si l'appréciation est supérieure à 100 **beaucoup**.
5. À l'aide de l'outil hexagonal, tournez les deux poulies d'entraînement SCTEW5 dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la courroie soit correctement serrée.
6. Allumez le tapis de course et effectuez un exercice pendant quelques minutes afin de répartir uniformément l'huile lubrifiante sur la surface du câble de roulement.



C. Nettoyage de la piste de course.

1. Relâchez-vous sur le tapis roulant et désactivez PowerGord avant de vous préparer à la cléation. Nettoyez et netez à l'aide d'un chiffon ; ne utilisez pas de détergents acides ou alcalins pour le nettoyage.
3. Ne nettoyez pas l'opposé de la route.
4. Après un long temps d'utilisation, on observe normalement quelques particules noires sur le produit.

Appui manuel sur le rouleau

9 Code d'erreur

Code Erreur	Analyse des défauts	Résolution
E01	Communication Interrompu entre le contrôleur et l'affichage numérique.	Vérifiez la capote moteur et confirmez la connexion entre le contrôleur et l'écran numérique. Veuillez contacter le service après-vente si le code E01 n'a pas été supprimé. Veillez à désactiver l'alimentation et à retirer le câble d'alimentation de l'unité Always avant le processus de préparation.
E02	Protection contre les flammes	1. Dévisser la carter du moteur et vérifier la connexion entre le contrôleur et le moteur. 2. Le fournisseur d'énergie est coupé en raison d'une perte ou de l'absence de connexion ; veuillez dévisser le capot du moteur pour vérification. 3. Veuillez contacter le service après-vente si le problème ne peut être résolu selon les procédures ci-dessus.
E03	Écran de bord moteur	Contactez AASE. Client après-vente Service
E04	Protection contre les courants	1. Pour des charges allant jusqu'à 150 kg 2. Ouvrir pour vérifier si des objets étrangers sont bloqués (gaspillage : roue motrice, idler, rouleau, moteur, courroie de traction) 3. Le câble de transmission est trop tendu en l'absence de lubrifiant (veuillez consulter les chapitres détaillés relatifs à la tension du câble et au procédé de lubrification).
E07	Bogue logiciel	Remplacez le contrôleur neuf.
E10	Communication interrompue Câble de signalisation et Carole	1. Vérifiez la connexion entre le câble de signal et la console. 2. Déverrouillez la boîte de la console et vérifiez le câble d'alimentation pour s'assurer qu'il n'est ni endommagé ni perforé. 3 Remplacez la carte PCBA de la console par une nouvelle.

Important : Si un code d'erreur apparaît, vous devez IMMANDEMENT arrêter le travail immédiatement ; veuillez contacter le service après-vente si le problème ne peut être résolu après un redémarrage.

10 Résolution des problèmes

Problème	Analyse des défauts	Résolutions
Pas de fonctionnement	1. Power RockSwitch détachement 2. Alimentation électrique interrompue. 3. Câble d'alimentation endommagé	1. Remplacez le nouveau interrupteur de puissance Rock Tit qui ne brille pas. 2. Moko est sûr que le câble de puissance est branché sur une prise de distribution proprement mise à la terre. 3. Remplacer le câble d'alimentation.
Écartement de vis à marche	Jante de conduite pour piéton	Réduisez la tension du câble de marche à l'aide d'un outil hexagonal (détails du chapitre 8-A).
Contrôle à distance Ne fonctionne pas	1. Utilisation incorrecte de Defasuit 2. Manque de batterie. 3. Rarmoto control malfunction.	1. La commande hématologique devrait viser directement le port de réception lors de l'utilisation. 2. Remplacez les cellules de batterie neuves. 3. Remplacer le nouveau contrôleur à distance.
Bruit d'écoulement	Wakingbeltoff centrt	Voir les détails du chapitre 8-A.

11

Échauffements suggérés

Tho Toner fumhur seyzibapin srcthnnsiMlt Cela Thrumi. Porté. ysyoun gtch-rvr bounoox

1.Toe Tooch breich

Shand wmyou ktickbotilchy et sy berd funn hon yp pt Mow ycut bact et shnon so ntox 00mach comn0mnnd ynur to0sDiwnpousbu. H ur 150 oqs. Ten reaC Fupat THn. Blwcb : Ha tiokckren ind Tick

2.Hmhing szotch

Il existe un problème technique lié à Bing : une erreur de configuration a été détectée pendant l'étude sur les 30 secondes, concernant le paramètre « Hk tur15tcum » ; il est nécessaire de corriger cette anomalie via la fonction « Fapnzt atac tar oDch ag Emtea » – Harannun.tuahackang Dn.

表CuyAEhilli Stutch

Gagnez le jeu à Bonat Huome Man Tewant Anit Iaca Yuie Turd Gast I Wat **Fano Yar Ta Taht And Yuiet Guock Tootam** Hw TiC Esand Yut It Ug Luan Trwiid Arat Mowwe Yaur Hi Twwu
u watL Hoai sirt t.t a.fwa Tani :k:□
Il n'a pas été possible de le trouver ici ; il s'agit uniquement d'un problème technique.
wE 9rathec Can chu lein a lu.

4.Cuadrica sBac

Wh-onet Hartd Agn i Waf KSBILUN Co., Ltd., 1 Scihac et Gnip
kbcl wm yair m tard frmgye e cooe to yrurkE
poeubu.itfo+15ct ,fnus tmm broct u
9eEhngiauricopn upmulcles.

5. Intrinsic Thignsntch

Seul votre FTET TGEc et vous êtes concerné : Pul Do fen metyoir gm u ssfr nt0sstke Hd r5Scot. Ensuite, Peie3mee SeuletOodtccuatig heiminclee

